


Für ein optimales Ergebnis | Gebrauchsanweisung beachten!

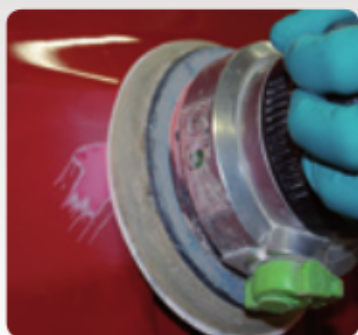

- 1 Gute Werkzeuge:** geeignet, sauber und gut instand gehalten.
- 2 Gute Vorbereitung des Untergrunds:** garantiert die Qualität des Ergebnisses.
- 3 Gute Produkte, untereinander kompatibel:** Farbe ist eine komplexe Kombination von chemischen Substanzen, die miteinander kompatibel sind oder nicht. Bei der Verwendung unserer Produkte entsprechend unseren Empfehlungen vermeiden Sie Probleme, die zu einem schlechten Ergebnis führen (Streifen nach Trocknung, schwieriger Auftrag, Orangenhaut, Abblättern...)
- 4 Arbeiten nach System:** Ein Farbsystem = ein Primer + ein Lack. Auf diese Weise wird die Langlebigkeit, Lichtdurchlässigkeit und Qualität der Deckschicht sicher gestellt.

Auf Folgendes ist zu achten:

VORBEREITUNG

+ GUTE WERKZEUGE

+ PRIMER

+ LACK

= SPAREN, QUALITÄT, LANGLEBIGKEIT

Werden diese Regeln beachtet,
ist nur eine Lackschicht
für optimale Qualität notwendig.

Gebrauchsanweisung

SCHRITTE	BEIM PRODUKT	WERKZEUGE	AKTIONEN
1 VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS	Wasser oder Entfettungsmittel	Tuch und Schleifpapier Korn 80	<ul style="list-style-type: none"> • Untergrund ordentlich reinigen zur Beseitigung jeglicher Spuren von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen. • Nötigenfalls schleifen, um Rostspuren zu beseitigen.
2 AUFTRAG DES PRIMERS	AUF EINEN KUNSTSTOFF-UNTERGRUND 1 oder 2 Schicht(en) Kunststoffprimer* T605 + Lösungsmittel T002 wenn notwendig (maximal 10 % der Menge, d.h. 100mL auf 1L)	Vor dem Auftrag: Spachtel oder Mixer	<p>Vor dem Auftrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gut mischen um eine homogene Konsistenz zu erhalten. Ideal ist die Verwendung eines flachen und breiten Spachtels, keine Werkzeuge wie Schraubenzieher verwenden. Für größere Mengen wird ein Elektromixer empfohlen.
	AUF EINEN UNTERGRUND AUS METALL 1 oder 2 Schicht(en) Metallprimer* T816 + Lösungsmittel T072 wenn notwendig (maximal 10 % der Menge, d.h. 100mL auf 1L)	Zum Auftrag: Bürste, Airless-Pistole oder Druckluftpistole	<p>Auftrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mischung leicht parallel überdeckend auftragen zur Vermeidung von nicht gestrichenen Stellen. Mit der Pistole, 10-15 cm Abstand vom Untergrund. • Nicht zu dick auftragen, das verzögert die Trocknung.
3 AUFTRAG VON FARBIGEM LACK	DOSENLACK Lack* Case + Lösungsmittel T072 wenn notwendig (maximal 10 % der Menge, d.h. 100mL auf 1L)	Nach dem Auftrag: Lösungsmittel T072 oder T002	<p>Nach dem Auftrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werkzeug umgehend mit T072 oder T002 reinigen.
	SPRAY (AEROSOL) 1 oder 3 Schicht(en) Lack* Case		<ul style="list-style-type: none"> • Spraydose solange kräftig schütteln, bis die Kugeln gut hörbar sind. • Mit 25 cm-30 cm Abstand vom Untergrund auftragen • 2. und 3. Schicht vor kompletter Trocknung der vorherigen Schicht auftragen (ca. nach 5 min. bis 10 min).

* Für weitere Informationen siehe Datenblätter unter www.cnh-parts-service.eu

Soll der Auftrag auf alter Farbe erfolgen, empfehlen wir, vor dem kompletten Auftrag einen Test durchzuführen.